

winco.com.ar

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar

winco

TALADRO PERCUTOR W9023

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

I. CARACTERÍSTICAS Y USO

El taladro eléctrico con mango es una herramienta eléctrica con mango de alta calidad, impulsada por la generación en serie. Sus características son pequeño en volumen, peso ligero, fácil de agarrar, etc. Se puede utilizar en lugares húmedos y estrechos. Se puede utilizar en el taller con buena conducción de electricidad, como trabajos a gran altura sobre el suelo o en marcos de metal, etc.

II. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Lea la siguiente explicación antes de conectar la herramienta a la corriente.

SEGURIDAD

1. REGULARIZACIÓN DE LA PIEZA DE TRABAJO. La pieza de trabajo que se va a perforar debe regularizarse y prestarle más atención al perforarla.

2. NO UTILIZAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN SIN LIMITACIÓN. Asegúrese de no alargar ni cambiar el cable de alimentación, de no dejar que el cable de alimentación toque fuentes de calor ni aceite. Evite que el cable se dañe.

FUNCIONAMIENTO

1. USAR EL VOLTAJE ASIGNADO

El voltaje en el circuito no debe ser superior al 10 % de la asignación de la placa de datos antes de usarlo.

2. COMPROBAR ANTES DE USAR

Deje la herramienta sin carga durante un minuto y compruebe si la función de la posición de la transmisión es flexible y si hay alguna anomalía.

3. EVITE LA SOBRECARGA DE LA HERRAMIENTA

El cabezal del taladro debe estar afilado. Al taladrar, no debe ser demasiado brusco. Si la velocidad de rotación se reduce de forma anormal, debe reducir el esfuerzo. Si el taladro se detiene repentinamente o se atasca, debe apagarlo.

4. CAMBIE LAS ESCOBILLAS A TIEMPO

Si las escobillas están demasiado dañadas para usarlas, cámbielas al mismo tiempo; de lo contrario, las escobillas y el inversor perderán contacto, incluso el inversor puede dañarse.

5. NO SE PUEDE UTILIZAR EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES

Si encuentra que el aislante está dañado, el cable de alimentación o la carcasa del cable eléctrico están rotos, el enchufe y la toma de corriente están rotos debe repararlo inmediatamente. No se puede utilizar antes de ser reparado.

6. USE LA HERRAMIENTA CON CUIDADO

La herramienta utilizada debe colocarse solo de manera que no reciba descargas eléctricas.

MANTENIMIENTO:

1. AGREGUE ACEITE CON FRECUENCIA

El taladro es una herramienta de trabajo de velocidad. La grasa lubricante se volatiliza fácilmente, por lo que la grasa en la caja de reducción y el cojinete debe mantenerse limpia con frecuencia y agregarse o cambiarse cuando sea necesario

2. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO FRECUENTES

El taladro debe revisarse y repararse a diario para comprobar si el cable de alimentación, el cableado interno, el enchufe y el interruptor funcionan bien. Preste atención a todo, como si la resistencia de aislamiento funciona con normalidad, si el mango es flexible, si el inversor y las escobillas hacen buen contacto, si el devanado del inducido y el del estator están en cortocircuito o circuito roto, y si el cojinete y las demás piezas móviles están dañadas, etc.

3. CADA PIEZA DEBE ESTAR BIEN CONSERVADA Y CUANDO QUIERA CAMBIARLA, UTILICE LAS MISMAS

Cuando sea necesario desmontar y revisar el taladro, conserve cada pieza, incluido el revestimiento aislante y el tubo de la carcasa. Si están dañados, debe cambiarlos por uno nuevo y de igual característica. Asegúrese de no utilizar materiales de sustitución que sean diferentes a los de fábrica ni piezas que no cumplan con el estándar. Al repararlo, debe colocar las piezas en su posición correcta como de costumbre y no debe omitir ninguna.


4. TENGA CUIDADO CON LA RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO

Si el taladro no se va a utilizar durante mucho tiempo o se ha utilizado en condiciones de humedad, se debe probar la resistencia de aislamiento de su devanado con un ohmímetro de 500 millones de ohms. Si la resistencia del devanado y el centro de hierro es inferior a 2 millones, se debe realizar un tratamiento de secado al devanado hasta que supere los 2 millones.

5. ALMACENAMIENTO CUIDADOSO

El taladro debe mantenerse en un lugar seco, limpio y sin gases corrosivos.

NOTA: Para mayor seguridad, siga las normas, úselo y consérvelo correctamente, y desmóntelo usted mismo, excepto para cambiar las escobillas.

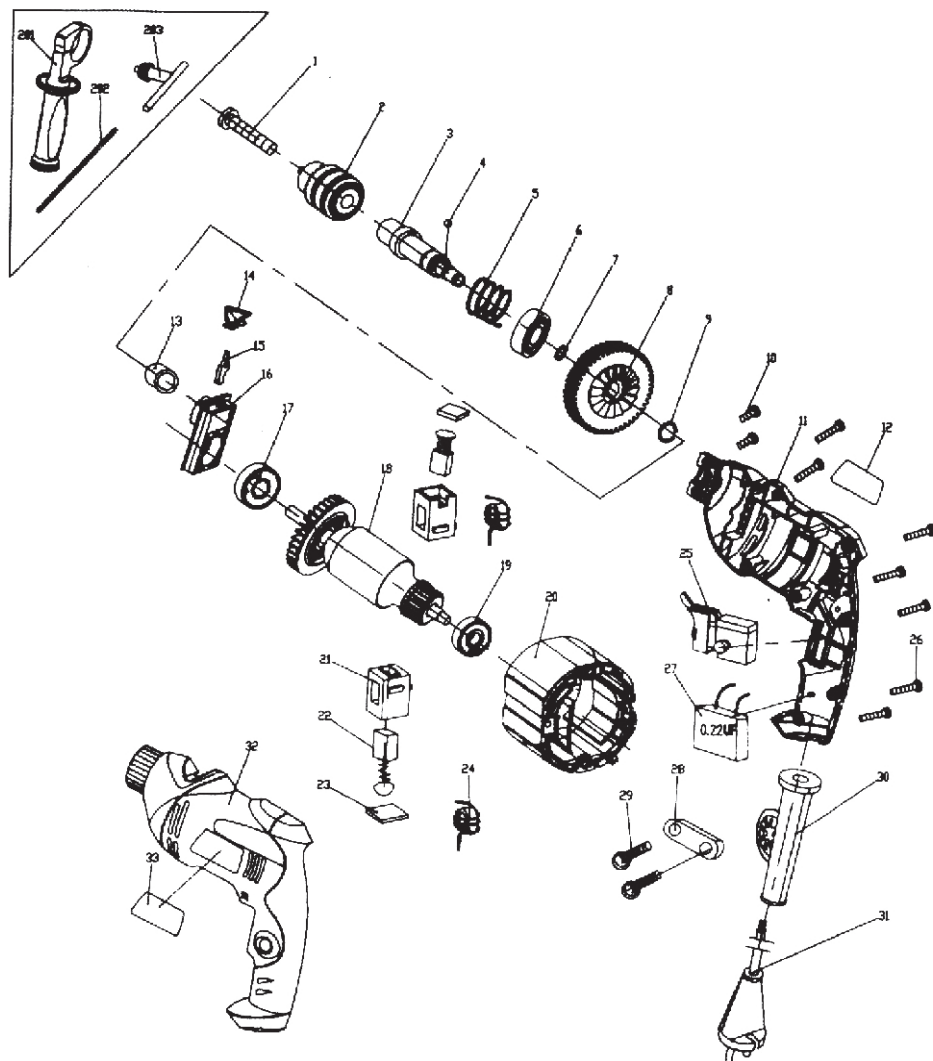

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Tornillo M5x25 | 21 Bastidor de escobillas de carbón |
| 2 Mandril | 22 Escobilla de carbón |
| 3 Ejes de salida | 23 Cubierta de escobillas de carbón |
| 4 Perdigones de hierro | 24 Inductancia |
| 5 Resorte de impacto | 25 Interruptor |
| 6 Rodamientos, | 26 Tornillo ST4x18 |
| 7 Anillo de retención para eje | 27 Cap. 0.22uF |
| 8 Engranaje | 28 Placa de prensado de línea |
| 9 Anillo de retención para eje 06.5 | 29 Tornillo ST4x14 |
| 10 Tornillo ST4x14 | 30 Funda |
| 11 Carcasa derecha | 31 Cables/enchufe |
| 12 Placa de identificación | 32 Carcasa izquierda |
| 13 Juegos de cobre | 33 Señalización |
| 14 Botón de impacto | 201 Mango lateral |
| 15 Punta de impacto | 202 Bastón |
| 16 Stents | 203 Mandril/ Llave |
| 17 Rodamientos, | |
| 18 Rotor | |
| 19 Rodamientos | |
| 20 Estator 58.5x36H | |

220-240Vca; 50/60Hz; 710W; Clase: II

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: Fecha de compra: Nro. de factura:
Artículo adquirido: Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento: Domicilio:
Teléfono: Mail:

ESCANEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar

<https://www.winco.com.ar/technical-service>

